

Leclerc Looms

Since 1876



Métiers Leclerc

Depuis 1876



1573 Savoie
C. P. 4 Plessisville, Qc.
G6L 2Y6
TEL: 819-362-7207
FAX: 819-362-2045
www.leclerclooms.com
info@leclerclooms.com






**STAND FOR
Medico
4 shafts
with treadles**

*BASE
Médico
4 CADRES
avec pédales*

6313-2223

PARTS LIST


LISTE DE PIÈCES

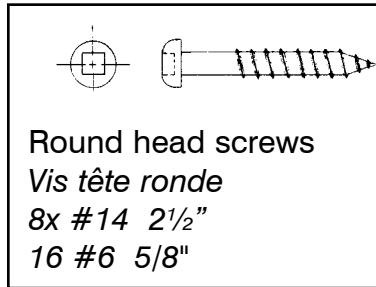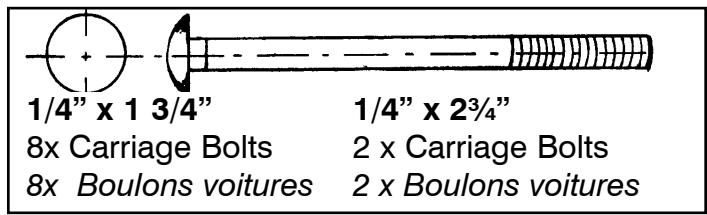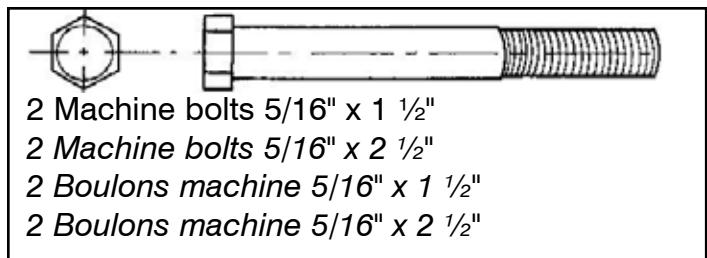

2 Screwdrivers
Black / Green
2 Tournevis
Noir / Vert






4x Wing nuts 5/16"
4x Écrou papillons 5/16"

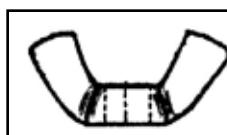


2 x Washer 5/16"
10 x Washers 1/4"
2 x Washers 9/16"
10 x Rondelles 1/4"
2 x Rondelles 9/16"



10 x Autolock nuts
10 x Écrous auto-bloquant

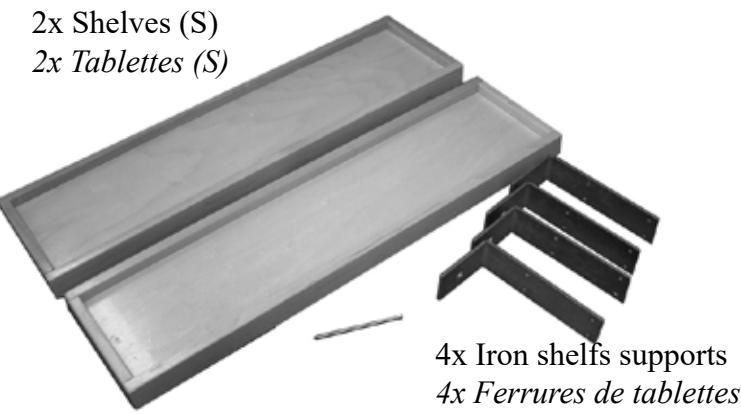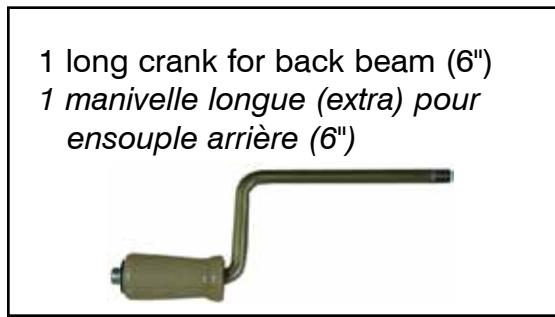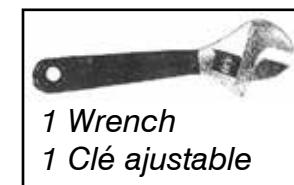

4 Uprights (M)
4 Montants (M)

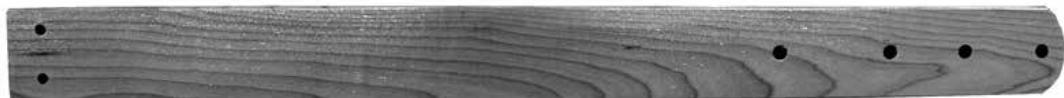

1 Right and 1 left base (B)




1 Base droite et 1 base gauche (B)



2 Lower cross-members (T-A front), (T-B back)
2 Traverses du bas (T-A devant), (T-B arr.)



2 Upper Cross-members (T2)
(with bolts and brackets)
2 Traverses du haut (T2)
(avec boulons et ferrures)

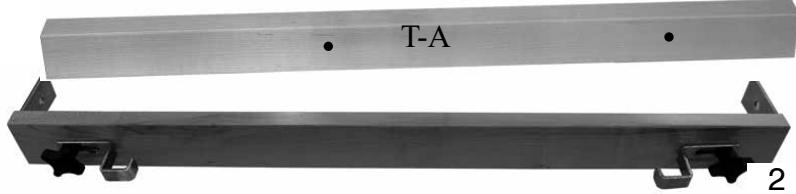

6 Treadles




6 Pédales

5 Wood Spacers 1½"



5 Espaceurs de pédales 1½"

2 Treadle blocks

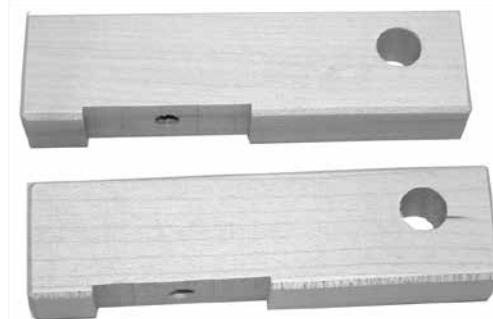

2 Blocs de pédalier

1 Treadle rod with
push nut
+ 1 Push nut



1 Tige de pédalier 14½"
avec rondelle de retenue
+ 1 rondelle de retenue

1 set of lams



1 Set de Contremarche 25 3/8"

1 lam connecting
board
with machine bolt ¼" x 3",
washer ¼" and autolock nut ¼"



1 Planche de fixation
avec boulon machine ¼" x 3",
rondelle ¼"
et écrou auto-bloquant ¼"

12 Treadle cords 9" long



12 Cordes à pédale 9" de long

4 Loop cords 45" with "S" hooks



4 Corde à maillons 45" avec
crochet en "S"

1 set (6) of treadle hooks.




1 set (6) crochet à pédale

2 set pulley (4)



2 set poulies (4)

fig.1

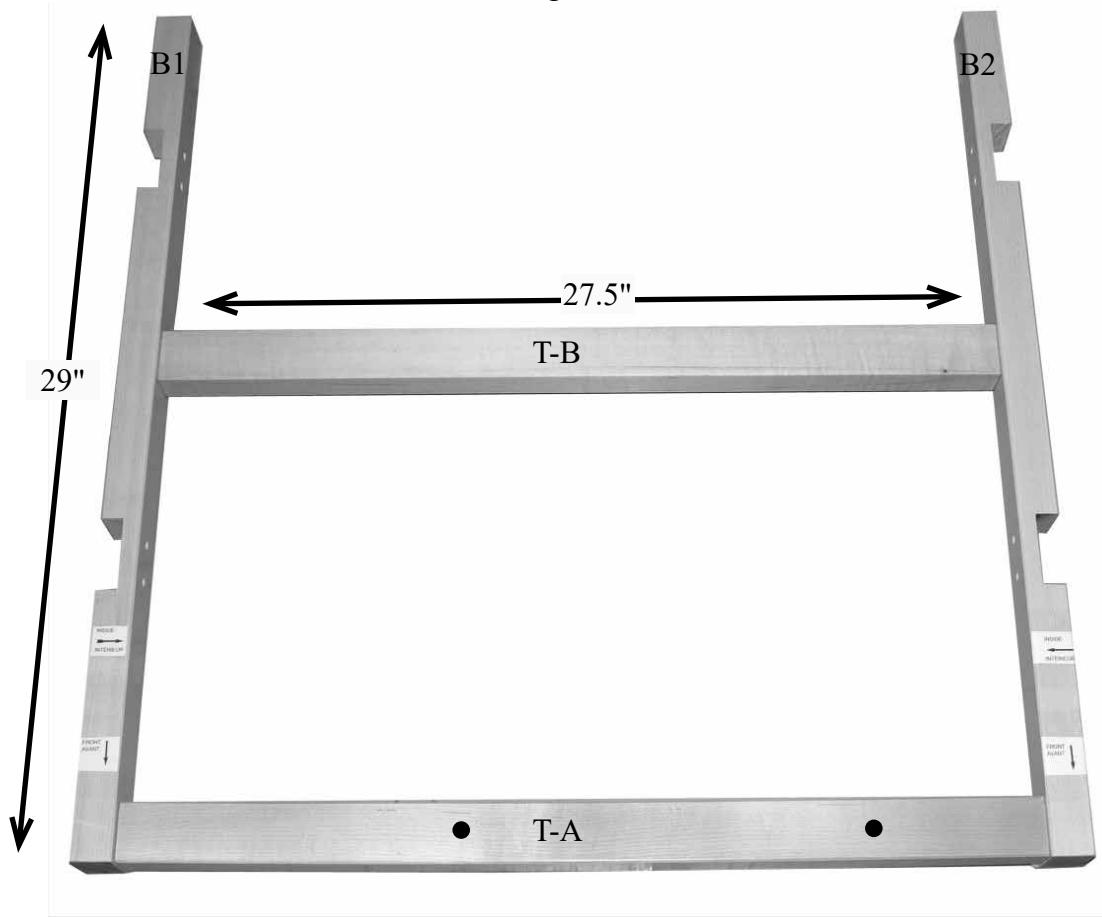

Screw the side base parts to the base cross-members using the 8 round head screws #14, 2½"

Assembler les côtés de la base aux traverses utilisant les 8 vis tête ronde #14, 2½"

Affix the upright using the carriage bolts $\frac{1}{4}$ ", the washers $\frac{1}{4}$ " and the autolock nuts $\frac{1}{4}$ ".

Affix the upper cross-member (T2) using the 4 machine bolts and the wing nuts. Install this cross-member at the desired height. At the same time, install the shelves on each side (see next page). Use the $1\frac{1}{2}$ " bolt on the right side, and the $2\frac{1}{2}$ " bolt on the left side to attach the lams connecting board (C) (see next page).

Assembler les montants (M) utilisant les boulons voitures $\frac{1}{4}$ ", les écrous "auto-bloquant $\frac{1}{4}$ " et les rondelles $\frac{1}{4}$ ".

Utiliser 4 boulons machine 5/16 et 4 écrous papillons 5/16" pour:

*Poser les traverses (T2) à la hauteur désirée.
Poser en même temps les ferrures de tablettes (voir page suivante pour photo).
Utiliser les boulons $1\frac{1}{2}$ " pour la droite et les boulons $2\frac{1}{2}$ " à la gauche pour fixer la planche de fixation des contremarches (voir page suivante pour photo).*



fig.2

Affix the shelves on their supports with the #6 round head screw.

Utiliser les vis #6, 5/8" pour visser les 2 tablettes sur les ferrures de tablettes.



fig.3

Affix the lams in their supports with the machine bolt $\frac{1}{4}$ " x 3", the washer $\frac{1}{4}$ " and the autolock nut $\frac{1}{4}$ "

Installer les contremarches dans le support à l'aide du boulon machine $\frac{1}{4}$ " x 3", de la rondelle $\frac{1}{4}$ et de l'écrou auto-bloquant $\frac{1}{4}$ "


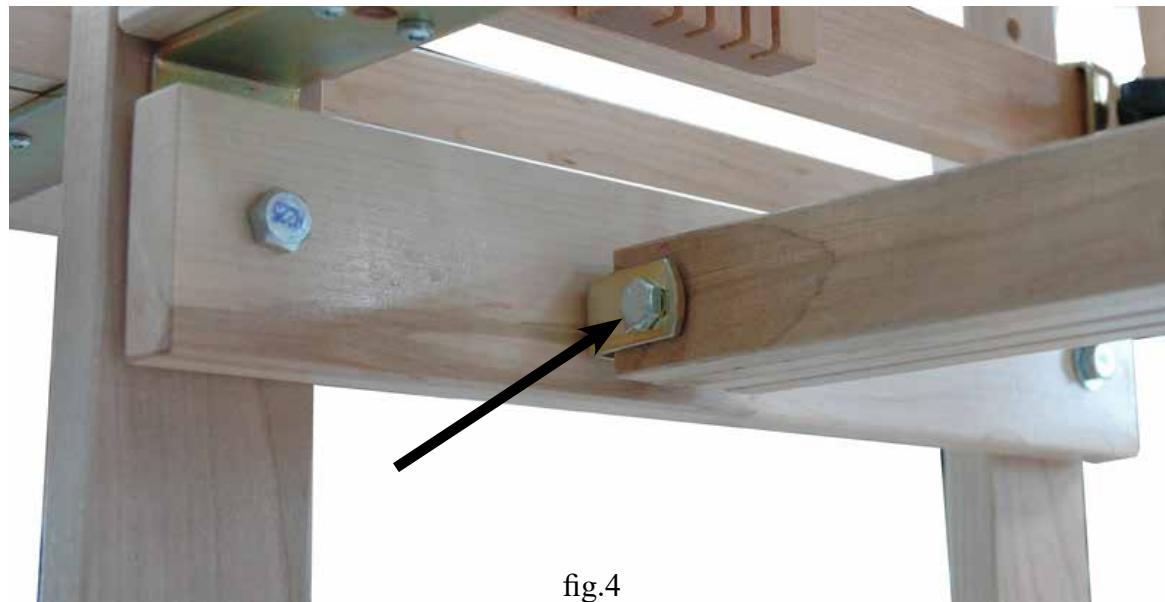


fig.4

Assemble and affix the treadle set to the front cross member using 2 carriage bolts (C) $\frac{1}{4}'' \times 2\frac{3}{4}''$, 2 washers (W) $\frac{1}{4}''$, and 2 square nuts (N) $\frac{1}{4}''$.

Insert next to the push nut:

- 1 treadle block
- 1 washer $\frac{9}{16}''$
- 1 treadle X5
- 1 spacer
- 1 treadle
- 1 washer $\frac{9}{16}''$
- 1 block
- 1 push nut

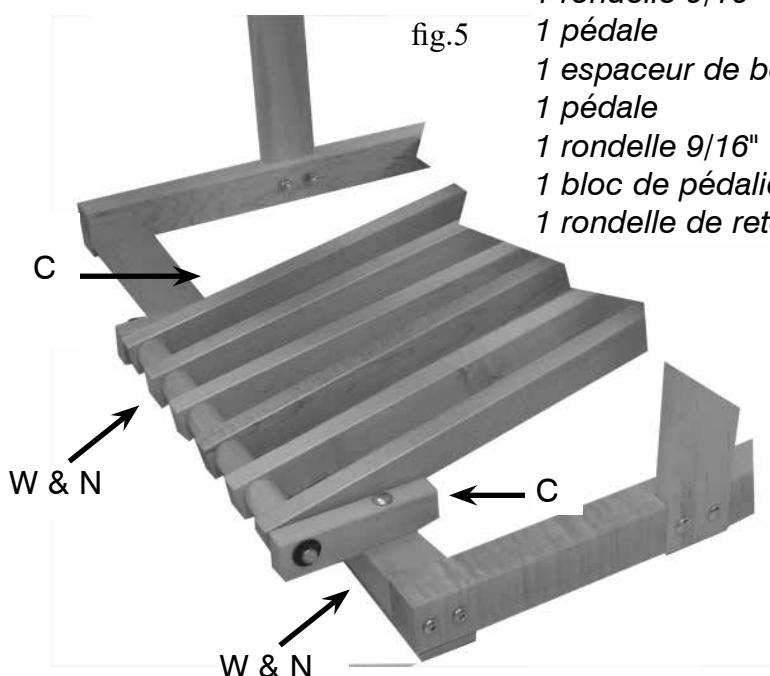


Change the back crank of the loom with the crank supplied with the stand.

Changer la manivelle arrière du métier par celle fournie avec la base.

Install the loom on its stand at $8\frac{1}{2}''$ from the front upright (M) in order to center the lams with the loom upright posts.

Installer le métier sur la base en le plaçant à $8\frac{1}{2}''$ du montant avant de la base (M) afin de center les contremarches de la base avec le montant centre du métier

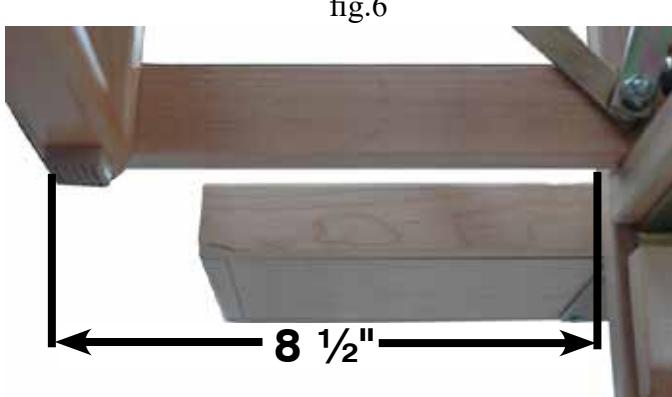

Assembler le pédalier sur la traverse avant utilisant les 2 boulons voiture (C) $\frac{1}{4}'' \times 2\frac{3}{4}''$, 2 rondelles (W) $\frac{1}{4}''$ et 2 écrous carrés (N) $\frac{1}{4}''$

Insérer après la rondelle de retenue:

- 1 bloc de pédalier
- 1 rondelle $9/16''$
- 1 pédale
- 1 espaceur de bois X5
- 1 pédale
- 1 rondelle $9/16''$
- 1 bloc de pédalier
- 1 rondelle de retenue



Install the loom on its stand and secure it in place with the four brakets.


Installer le métier sur la base et le fixer en place avec les 4 ferrures.

For the Medico, we can't use the handle like on the dorothy, we use bolts.



To connect the harnesses to the lams, take off the top board of the loom, add the 2 series of pulleys in the grooves. Fix S the hooks to the levers. Hook the cord to the S hooks, then pass on the 2 pulleys and in line through the hole on the bottom board and attach it to the lams

Pour le Medico, nous ne pouvons utiliser les poignées comme sur les Dorothy. Nous utilisons des boulons.

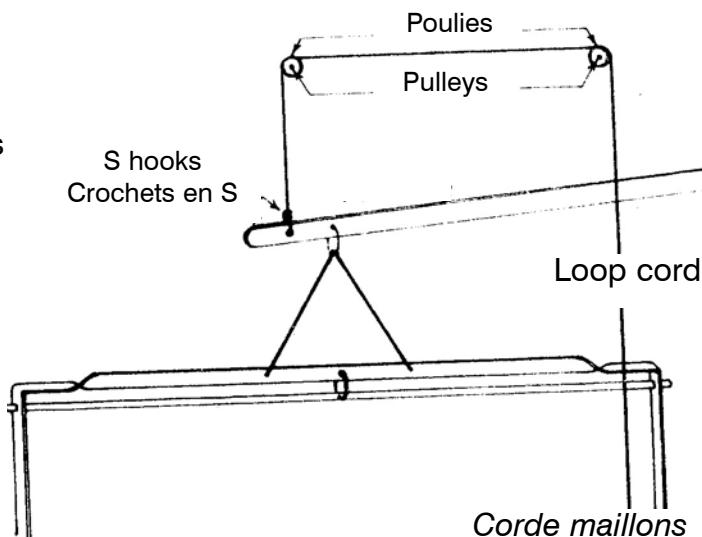

Pour connecter les cadres au contremarches. Retirer la planche de tête du métier et installer les 2 set de poulies. Accrocher les crochets en S au levier de cadre. Attacher la corde à maillon, la passer sur les poulies et l'enfiler dans les trous de la planche inférieure du métiers. Attacher la corde au contremarche.

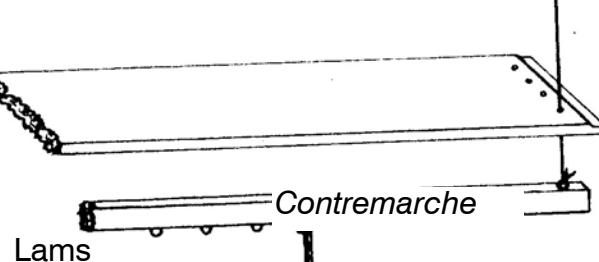


fig.11



Install the treadle cords through the lam and treadle hooks. To lock the dog for levers when you treadle, place a piece of cardboard between the dog and the right hand screw.

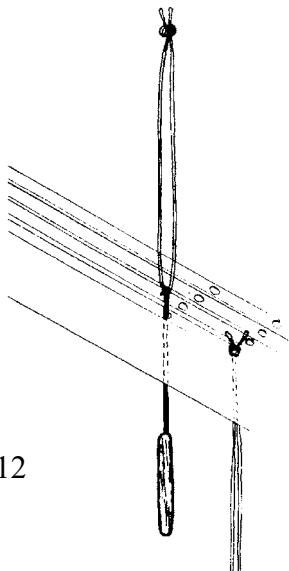


fig.12

Enfiler les cordes de pédales dans les trous des contremarches.

Pour bloquer le cliquet de tête (si nécessaire), placer un morceau de carton entre le cliquet et la vis de droite.

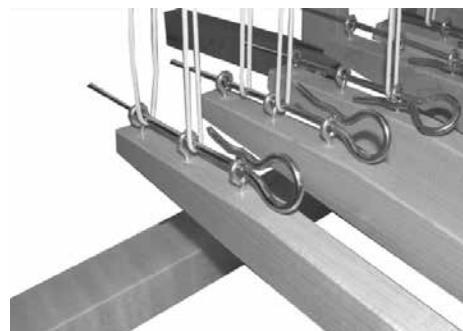


fig.13

To ease weaving when the loom is on its stand, you can remove the lower front cross-member.

Pour faciliter le tissage lorsque le métier est sur la base, vous pouvez retirer la traverse inférieure avant du métier.



fig.14